





**588778-33 CZ**  
Přeloženo z původního návodu

**DW083**

Obrázek 1

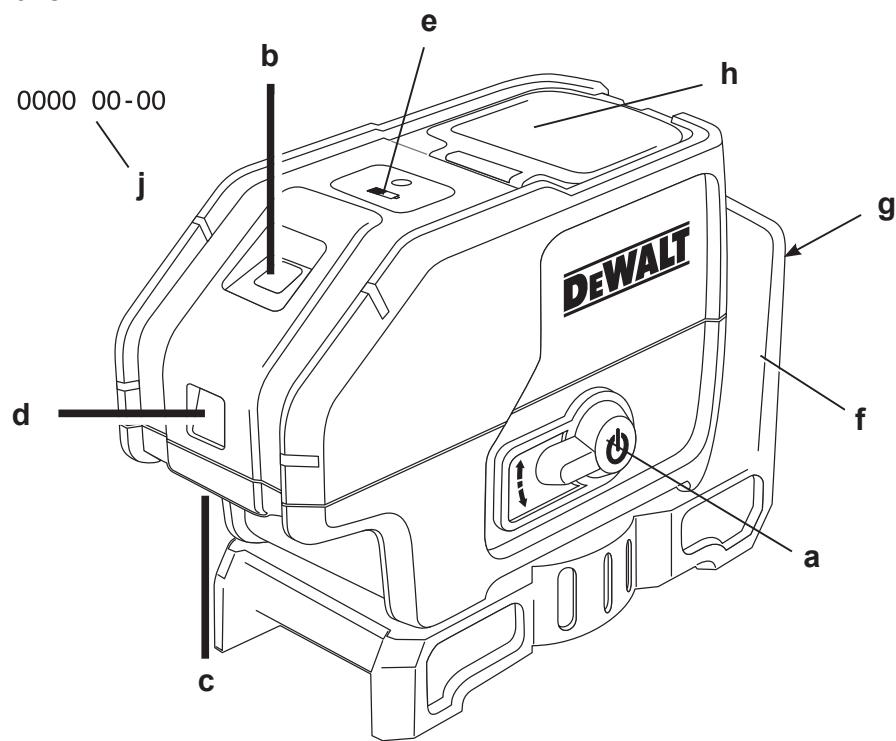


Obrázek 2

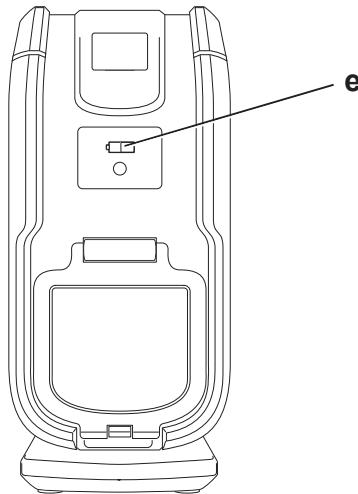


---

Obrázek 3

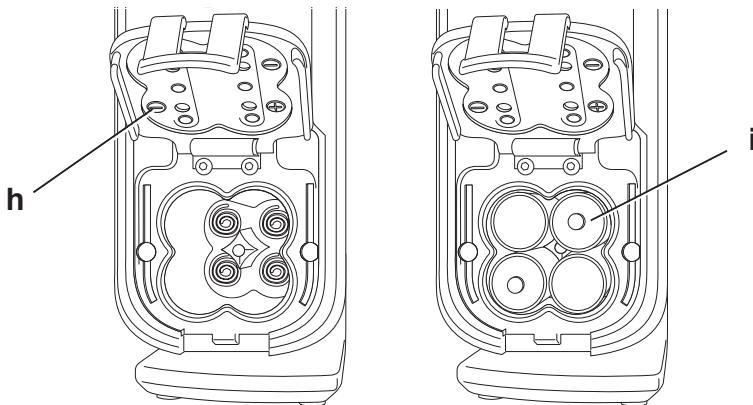


---

Obrázek 4

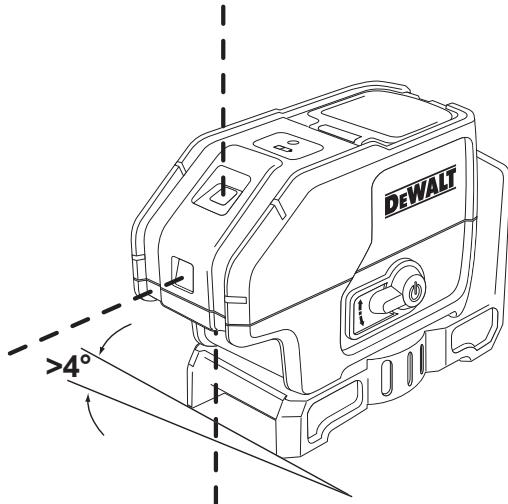


---

Obrázek 5

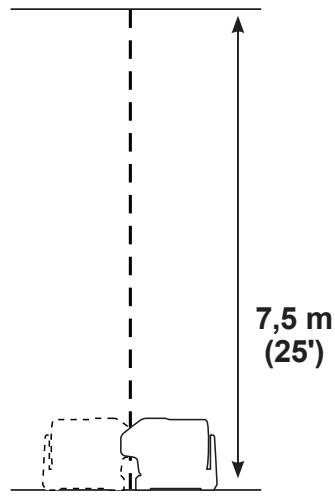


---

**Obrázek 6**




---


**Obrázek 7**




**Obrázek 8**



**Obrázek 9**



**Obrázek 10**



# DW083 - TŘÍ PAPRSKOVÝ LASER S AUTOMATICKÝM VYROVNÁNÍM

## Blahopřejeme Vám !

Zvolili jste si elektrické nářadí značky DeWALT. Léta zkušenosti, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DeWALT jednoho z nejspolohlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického náradí.

## Technické údaje

DW083		
Napájecí napětí	V	6
Typ		1
Typ baterie		4 x LR6 (AA)
Výkon laseru	mW	< 4,0
Třída laseru		2
Vlnová délka	nm	630 ~ 680
Třída ochrany		IP54
Rozsah automatického srovnání	°	+/- 4
Provozní teplota	°C	-10 až 50
Montážní závit		6,35 mm (1/4" x 20 závitů na palec)
Hmotnost	kg	0,59

## Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte pozornost témtě symbolům.



**NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, povede k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



**VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k **vážnému nebo smrtelnému zranění**.



**UPOZORNĚNÍ:** Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k **lehkému nebo středně vážnému zranění**.



**POZNÁMKA:** Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění který, není-li mu zabráněno, může vést ke **škodám na majetku**.



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

## Bezpečnostní pokyny pro lasery



**VAROVÁNÍ!** Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

### TYTO POKYNY USCHOVEJTE

- Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Používejte laser pouze se specificky určenými bateriemi.** Použití jiných typů může vést k způsobení požáru.
- Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.** Lasery jsou v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- Pro váš model používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.** Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru může vést k způsobení úrazu, je-li použito s jiným typem laseru.
- Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze technikem s odpovídající kvalifikací.** Opravy, servis nebo údržba prováděná nekvalifikovanou osobou může vést ke vzniku úrazu. Nejblížšího autorizovaného servisního zástupce DeWALT naleznete v seznamu autorizovaných servisních zástupců DeWALT na konci tohoto návodu k obsluze, nebo navštivte stránky [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) na internetu.
- K sledování laserového paprsku nepoužívejte optické přístroje, jako jsou dalekohled nebo nivelační přístroj.** Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
- Nepokládejte laser do takové polohy, kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně.** Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
- Nepokládejte laser v blízkosti odrazených materiálů, které mohou způsobit odklon paprsku a následné zasažení zraku**

**okolních osob.** Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.

- Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.** Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních osob.
- Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte dětem, aby laser používaly.** Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození zraku.
- Varovné štítky neodstraňujte a udržujte je čitelné.** Pokud budou varovné štítky odstraněny, mohou být obsluha nebo okolní osoby nechtěně vystaveny záření.
- Položte laser bezpečně na rovný povrch.** Pádem by mohlo dojít k poškození laseru nebo k způsobení úrazu.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dlouhé vlasy si svažte. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny. Větrací otvory často překrývají pohyblivé díly, a proto byste měli na tuto oblast dávat pozor.



**VAROVÁNÍ: Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné ozáření.**



**VAROVÁNÍ! LASER NEROZEBÍREJTE. Uvnitř výrobku se nenachází žádné části určené k opravám. Demontáž laseru způsobí zrušení všech záruk vztahujících se na tento výrobek. Výrobek žádným způsobem neupravujte. Úprava výrobku může mít za následek nebezpečné ozáření.**

## Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů

- Tento laser odpovídá požadavkům třídy 2 dle normy EN 60825-1:2007. Nenahrazuje laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laser poškozen, svěřte jeho opravu pouze autorizovanému servisu.
- Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce laserových paprsků. Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2 je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento

laser zařízení třídy 1 a proto je považován za zcela bezpečný.

- Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně a přímo.
- Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické přístroje.
- Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky, aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby ve výšce jejich hlav.
- Zabraňte dětem, aby se s laserem dostaly do kontaktu.
- Zjistěte-li únik kapaliny z baterie, postupujte následovně:
  - Opatrně setřete kapalinu hadříkem. Dbejte na to, aby se tato kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou. Zabraňte náhodnému požití této kapaliny.
  - Dojde-li k potřsnění pokožky nebo k zasažení očí, vyplachujte je velkým množstvím čisté vody minimálně 10 minut a vyhledejte lékaře.



**VAROVÁNÍ: Riziko způsobení požáru!**  
Zabraňte zkratování kontaktů vyjmout baterie.


## Zbytková rizika

Následující rizika jsou typická pro použití tohoto zařízení:

- úrazy způsobené pohledem do laserového paprsku.

## ŠTÍTKY NA NÁŘADÍ

Na výrobku jsou následující pictogramy:

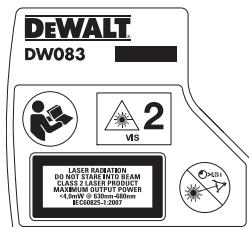

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.



Pozor laser.



Nedívejte se do laserového paprsku.



Kryt nářadí odolný vůči stříkání vody.

## UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU

Datový kód (j), který obsahuje také rok výroby, je vytiskněn na krytu nářadí.

Příklad:

2013 XX XX

Rok výroby

## Důležité bezpečnostní pokyny týkající se baterií



**VAROVÁNÍ:** Baterie mohou explodovat nebo z nich může unikat kapalina, a mohou tak způsobit zranění nebo požár. Z důvodu snížení tohoto rizika:

- Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na štítku baterie a na obalu.
- Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -).
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Baterie nenabíjejte.
- Nekombinujte staré baterie s novými. Baterie nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou a typem.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Vybité baterie nespalujte.
- Baterie skladujte mimo dosah dětí.
- Nebude-li výrobek několik měsíců používán, vyjměte baterie.

## Baterie

### TYP BATERIE

Model DW083 pracuje se čtyřmi bateriemi typu LR6 (velikost AA).

## Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 laserový ukazatel s 3 paprsky s automatickým srovnáním
- 4 baterie LR6 (AA)
- 1 kufřík (pouze modely K)
- 1 návod k obsluze

- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.

## Popis (obr. 1)



**VAROVÁNÍ:** Nikdy neprovádějte žádné úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k zranění.

- a. Páčka zapnut/vypnuto
- b. Otvor pro paprsek směrující nahoru
- c. Otvor pro paprsek směrující dolů
- d. Otvor pro vodorovný paprsek
- e. Indikátor vybité baterie
- f. Integrovaný magnetický otočný držák
- g. Magnety
- h. Kryt prostoru pro baterie
- i. Baterie

## POUŽITÍ VÝROBKU

Tento laserový ukazatel DW083 se 3 paprsky s automatickým srovnáním je určen pro profesionální srovnávací aplikace. Nářadí může být používáno jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorách pro srovnání horizontálních směrů (vodováha) a vertikálních směrů (olovnice).

**NEPOUŽÍVEJTE** toto nářadí ve vlnkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.

Laser je nářadí pro profesionály. **ZABRAŇTE** dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

## MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ



**VAROVÁNÍ:** Nepokládejte laser do takové polohy, kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Při pohledu do laserového paprsku může dojít k poškození zraku.

## Upevnění výstražného štítku

Bezpečnostní varování na štítku laseru musí být uvedeno v jazyce obsluhy.

Z toho důvodu jsou s nářadím dodány samostatné samolepicí štítky.



**VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní varování na štítku uvedena ve vašem jazyce.

Varování by měla znít následovně:

LASEROVÉ ZÁŘENÍ  
NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO  
LASEROVÉHO PAPRSKU  
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 2

- Pokud je varování v cizím jazyce, postupujte následovně:
  - Odlepte z archu požadovaný štítek.
  - Opatrně štítek přelepte přes stávající.
  - Štítek na místo přitiskněte a uhláťte.

## Výměna baterií (obr. 3)

Tento laser používá baterie LR6 (velikost AA).

- Otevřete kryt bateriového prostoru (h).
- Vyměňte baterie (i). Ujistěte se, zda jsou nové baterie vloženy tak, jak je označeno.
- Zavřete kryt prostoru pro baterie.



**VAROVÁNÍ:** Při výměně baterií provedte vždy výměnu celé sady. Nekombinujte staré baterie s novými. Používejte pokud možno alkalické baterie.

## OBSLUHA

### Pokyny pro použití



**VAROVÁNÍ:** Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.

- Vždy si vyznačte střed laserových bodů.
- Zkontrolujte, zda byl přístroj bezpečně sestaven.
- Extrémní teplotní změny způsobí posun vnitřních součástí, což může ovlivnit přesnost náradí. Za těchto okolností při použití náradí pravidelně kontrolujte jeho přesnost.
- I když toto náradí provádí automaticky korekci drobných odchylek od rovin, po nárazu může být nutné jeho opětovné vyvážení nebo nastavení.
- Pokud náradí upadlo na podlahu nebo bylo převrženo, nechejte laserovou hlavu zkalirovat servisním technikem s odpovídající kvalifikací.

### Indikátor vybité baterie (obr. 2)

Laser DW083 je vybaven indikátorem vybité baterie (e), jak je znázorněno na obr. 2. Tento červený indikátor se nachází na horní části přístroje. Jestliže tento červený indikátor bliká, baterie jsou vybité a musí být vyměněny. Při této vybité bateriích bude laser po krátku dobu pracovat i nadále. Po vložení nových baterií a po opětovném spuštění laseru zůstane červený indikátor zhasnutý. (Blikání laserového paprsku není způsobeno slabými bateriemi, viz část *Překročení meze náklonu indikátoru*.)

### Zapnutí a vypnutí laseru (obr. 1)

Postavte vypnutý laser na relativně hladký, stabilní a rovný povrch.

Zapněte laser otočením páčky zapnuto/vypnuto (a) do takové polohy, aby směrovala nahoru. Potom bude laser vysílat tři paprsky, jeden nahoru (b), jeden dolů (c) a jeden horizontálně (d).

Chcete-li laser vypnout, otočte páčku zapnuto/vypnuto (a) dolů do horizontální polohy. Paprsky přestanou být vysílány.

### Zajištění kyvadla

Model DW083 je vybaven zajišťovacím mechanismem kyvadla. Tato funkce je aktivována pouze v případě, že-li laser vypnutý. Je-li páčka zapnuto/vypnuto otočena do polohy zapnuto (ON), kyvadlo bude uvolněno ze zajištěné polohy a provede automatické srovnání.

### Použití laseru

Paprsky jsou srovnávány vodorovně (vodováha) nebo svisle (olovnice) tak dlouho, dokud nebude zkontrolována kalibrace (viz *Kontrola prostorové kalibrace*) a dokud laserový paprsek nepřestane blikat (viz *Překročení meze náklonu indikátoru*).

Tento přístroj může být použit pro přenos bodů pomocí jakékoli kombinace tří paprsků.

### Zabudovaný otočný magnetický držák

Laser DW083 je vybaven trvale upevněným magnetickým otočným držákem (f). Tento držák umožňuje upevnění přístroje na jakýkoli svislý povrch vyrobený z oceli nebo z kovu pomocí magnetů (g), které se nachází na zadní části tohoto otočného držáku. Běžné příklady vhodných povrchů zahrnují ocelové svorníky, ocelové rámy dveří a profilové ocelové nosníky. Položte laser na stabilní povrch. Pád laseru může vést k způsobení

vážného úrazu nebo k poškození laseru. Otočný držák také poskytuje vzdálenost od podlahy zhruba 4,5 cm, což pomáhá při montáži ocelového rámu.

## Přenos poziční značky

Pro přenos poziciční značky vytváří laser tři laserové body (2 ve svislém směru a 1 ve vodorovném směru). Při použití olovnice lokalizujte značku pomocí jednoho paprsku a přenášejte značku druhým paprskem. Při použití vodováhy lokalizujte značku a potom ji přeneste otočením laseru na zabudovaném otočném držáku. Značka pro vodováhu může být přenášena v rozsahu 180°.

Pomocí jednoho paprsku lokalizujte značku a přeneste ji pomocí protilehlého laserového paprsku.

## Indikátor překročení meze náklonu

Laser DW083 je navržen tak, aby provedl automatické srovnání polohy. Pokud byl laser příliš nakloněn tak, že nemůže provést srovnání polohy automaticky (náklon > 4°), laserový paprsek začne blkat (obr. 4). Blikající laserový paprsek znamená, že byla překročena mez náklonu a **laser není srovnán ve vodorovném směru (nebo ve svislém) a nesmí být použit pro určení vodorovné (nebo svislé) roviny**. Zkuste laser přemístit na rovnější podklad.

## Vyrovnaní laseru

Je-li laser správně zkalirován, provádí automatické srovnání. Laser je zkalirován již ve výrobě tak, aby při postavení na rovnou plochu s tolerancí sklonu ± 4° našel svislou polohu. Nemusí být prováděno žádné ruční nastavení.

## ÚDRŽBA

Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce nechte provádět častou kontrolu, zda je laser správně zkalirován. Viz část **Kontrola kalibrace**.

Kontrola kalibrace a další opravy by měly být prováděny v autorizovaném servisu DEWALT.

Nebudete-li laser používat, uložte jej v dodávaném kufříku. Neskladujte laser při teplotách nižších než -20 °C nebo vyšších než 60 °C.

Neukládejte laser do kufříku, není-li suchý. Před uložením musí být laser vysušen měkkým suchým hadříkem.

## Kontrola prostorové kalibrace

Prostorová kalibrace musí být s ohledem na správnou diagnostiku provedena bezpečně a přesně. Pokud se vyskytne chyba, nechtejte nářadí zkalirovat servisním technikem s odpovídající kvalifikací.



**VAROVÁNÍ:** *Laserovou hlavu nechtejte vždy zkalirovat servisním technikem s odpovídající kvalifikací.*

### KONTROLA PŘESNOSTI – OLOVNICE

Kontrola vertikální kalibrace laseru (olvnice) může být nejpřesněji provedena v místě, kde je k dispozici vysoká stěna, ideálně 7,5 m. Jedna osoba musí být dole, kde je na podlaze postaven laser a další osoba musí být v blízkosti stropu, aby mohla na strope označit bod vytvořený paprskem (obr. 5). Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna na vzdálenost, která nebude kratší, než je vzdálenost, na kterou bude toto nářadí používáno.

1. Zahajte kalibraci vyznačením bodu na podlaze.
2. Postavte laser tak, aby svislý paprsek směřoval přímo na bod vyznačený na podlaze.
3. Chvíli počkejte, aby došlo k srovnání olovnice a označte střed paprsku vytvořený paprskem směřujícím nahoru.
4. Otočte laser o 180°, jak je znázorněno na obrázku (obr. 6) a ujistěte se, zda je paprsek směřující dolů stále zaměřen na bod, který jste předtím označili na podlaze.
5. Chvíli počkejte, aby došlo k srovnání olovnice a označte střed bodu, který byl vytvořen paprskem směřujícím nahoru.

Je-li vzdálenost těchto dvou bodů větší než níže uvedená hodnota, laser není správně zkalirován.

Výška stropu	Vzdálenost mezi vyznačenými body
7,5 m	4,5 mm
15 m	9,0 mm

### KONTROLA PŘESNOSTI - VODOVÁHA

Kontrola kalibrace vodováhy laseru vyžaduje dvě rovnoběžné stěny dlouhé nejméně 6 m. Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna na vzdálenost, která nebude kratší, než je vzdálenost, na kterou bude toto nářadí používáno.

1. Umístěte laser do vzdálenosti 5 - 8 cm od první stěny tak, aby byl otočen ke stěně (obr. 7).

- Označte si polohu paprsku na první stěně.
- Otočte laser o 180° a označte polohu paprsku na druhé stěně (obr. 8).
- Umístěte laser do vzdálenosti 5 - 8 cm od druhé stěny tak, aby byl otočen ke stěně (obr. 9).
- Nastavte výšku laseru tak, aby byl paprsek srovnán s polohou bodu z kroku 3.
- Otočte laser o 180° a zaměřte paprsek na značku na první stěně, která byla vytvořena v kroku 2 (obr. 10).
- Změřte vertikální vzdálenost mezi paprskem a vyznačenou značkou.
- Pokud je změřená vzdálenost větší než níže uvedená hodnota, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.

Vzdálenost mezi stěnami	Vzdálenost mezi vyznačenými body
7,5 m	3,0 mm
15 m	6,0 mm
23 m	9,0 mm

## Řešení problémů

### LASER NELZE ZAPNOUT

- Ujistěte se, zda jsou baterie vloženy do přístroje tak, aby byla dodržena jejich polarita (+) a (-), která je vyznačena i na krytu.
- Ujistěte se, zda jsou baterie v dobrém provozním stavu. Pokud si nejste jisti, zkuste nainstalovat nové baterie.
- Ujistěte se, zda jsou kontakty baterie čisté, bez rzi nebo zda nejsou zkorodovány. Udržujte laser v suchu a používejte pouze nové, vysoko kvalitní baterie, aby nemohlo dojít k úniku kapaliny z těchto baterií.
- Byl-li laser skladován v extrémně horkém prostředí, nechtejte jej před použitím vychladnout.

### LASEROVÝ PAPRSEK BLÍKÁ

Laser DW083 je navržen tak, aby při umístění do polohy znázorněné na obr. 4 provedl automatické srovnání ve všech směrech až do náklonu 4°. Je-li laser příliš nakloněn, když již nemůže provést automatické srovnání, laserové paprsky začnou blíkat – mez náklonu byla překročena. BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ, že LASER NENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLE SROVNÁN A NESMÍ BÝT POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ

ROVINY. Pokuste se laser přemístit na rovnější podklad.

### LASEROVÉ PAPRSKY SE NEPŘESTÁVAJÍ POHYBOVAT

Laser DW083 je přesný přístroj. A proto, není-li laser umístěn na stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále snažit nalézt srovnou polohu. Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste laser přemístit na stabilnější podklad. Pokuste se také ujistit, zda je povrch relativně rovný tak, aby byl laser ve stabilní poloze.



## Čištění

- Před čištěním laseru z něj vyjměte baterie.
- Udržujte čisté ventilační drážky a kryt náradí pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
- Je-li to nutné, očistěte čočky pomocí měkkého hadíku nebo bavlněným smotkem navlhčeným v alkoholu. Nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky.

## Doplňkové příslušenství

Tento laser je na spodní části přístroje opatřen vnitřním závitem 1/4" x 20. Závit odpovídá stávajícímu i budoucímu příslušenství značky DeWALT. Používejte výhradně příslušenství DeWALT určené k provozu s tímto výrobkem. Dodržuje pokyny uvedené u příslušenství.



**VAROVÁNÍ:** Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DeWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto náradím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto náradím pouze příslušenství doporučené společností DeWALT.

Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

## Ochrana životního prostředí



Tříďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.



Nebudete-li výrobek DeWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklacní stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost DeWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DeWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu DeWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DeWALT a podrobnosti o prodejném servisu naleznete také na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



## Baterie

Při likvidaci baterií vždy myslte na ochranu životního prostředí. Informujte se proto u příslušných úřadů o ekologické likvidaci baterií.







## ZÁRUKA

### EVROPSKÁ ZÁRUKA NA ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ DEWALT V TRVÁNÍ 1 ROKU

Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a poskytuje 1letou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva jako profesionálního uživatele nebo vaše zákonné práva jako soukromého neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

V souladu s platnými smluvními podmínkami evropské záruky na elektrické nářadí DeWALT, které jsou k dispozici u místního zástupce společnosti DeWALT, u autorizovaných prodejců nebo na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), platí následující, pokud do 12 měsíců od data zakoupení dojde u vašeho výrobku DeWALT k závadě v důsledku vady materiálu nebo špatného výrobního zpracování, společnost DeWALT může zdarma vyměnit všechny vadné části, nebo dle vlastního uvážení, může zdarma vyměnit celou reklamovanou jednotku.

Společnost DeWALT si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamací v rámci této záruky, která není podle názoru zástupce autorizovaného servisu v souladu s uvedenými smluvními podmínkami evropské záruky DeWALT.

Budete-li vyžadovat reklamací, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis DeWALT na internetu, v katalogu DeWALT nebo kontaktujte prodejce DeWALT na adrese, která je uvedena v tomto návodu.

Seznam autorizovaných prodejců DeWALT a všechny podrobnosti o našem poprodejném servisu najeznete na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 261 009 772  
Fax: 261 009 784  
Servis: 244 403 247  
[www.dewalt.cz](http://www.dewalt.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

### BAND SERVIS

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 577 008 550,1  
Fax: 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

### K R E S S P O L. S.R.O.

Cviliňská 325 / 7, Pod Cviliňem  
794 01 Krnov  
Tel.: +420 603 891 357  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)  
[zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)

Právo na případné změny vyhrazeno.

**12/2022**

**ZÁRUČNÍ LIST****ZÁRUČNÝ LIST**


---

# **DEWALT®**

---

**TYP VÝROBKU:**

	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

 Dokumentace záruční opravy Dokumentácia záručnej opravy

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis



Adresy servisu  
Band servis  
Klášterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167



Band servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550, 1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>



K R E S spol. s.r.o.  
Cviliňská 325 / 7, Pod Cvilinem  
CZ-794 01 Krnov  
Tel.: +420 603 891 357  
e-mail: [zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)



Adresa servisu  
Band servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624