




370000-71 LT


DW083

Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	6
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	13


Pav. / Рисунок 1

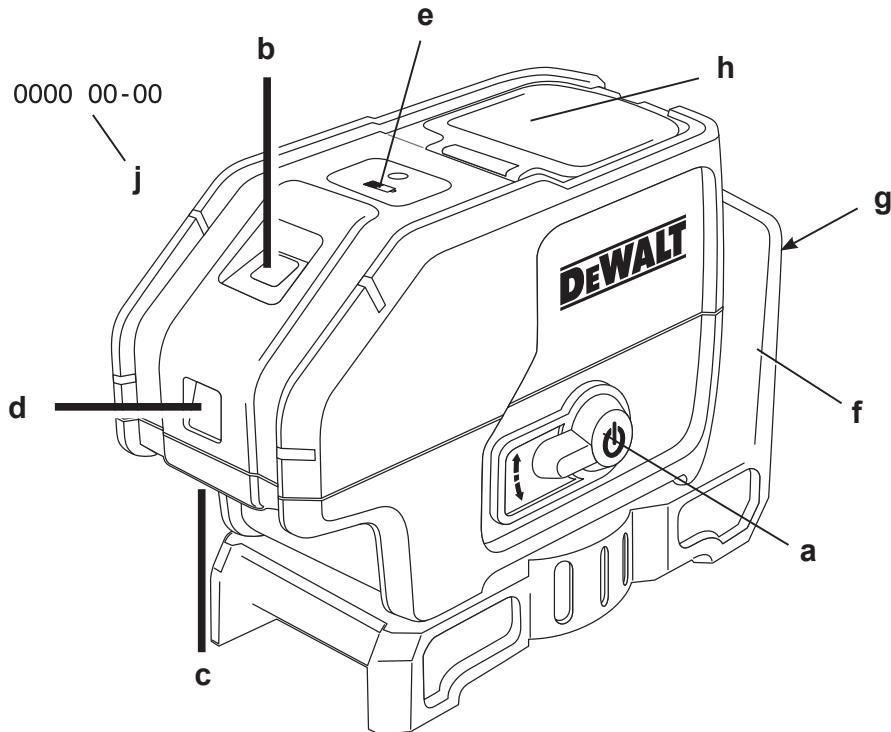


Pav. / Рисунок 2

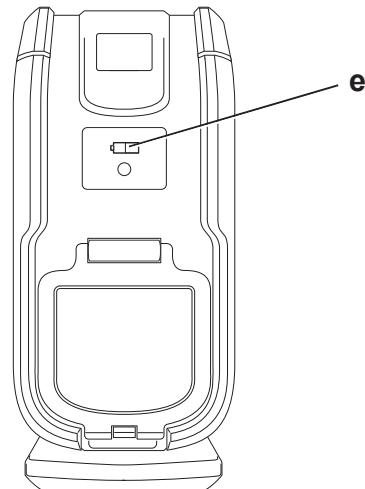


Pav. / Рисунок 3

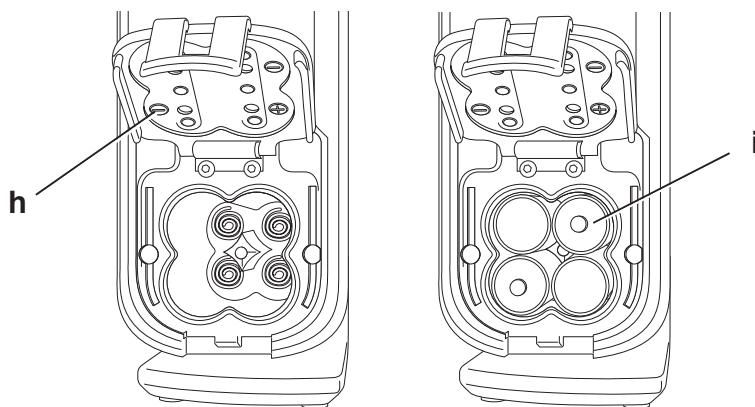


Pav. / Рисунок 4

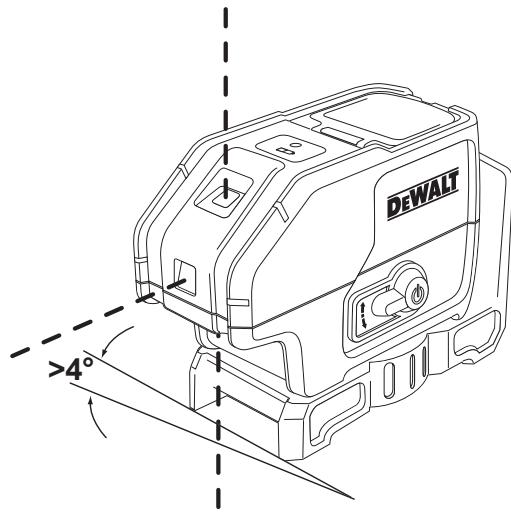


Pav. / Рисунок 5

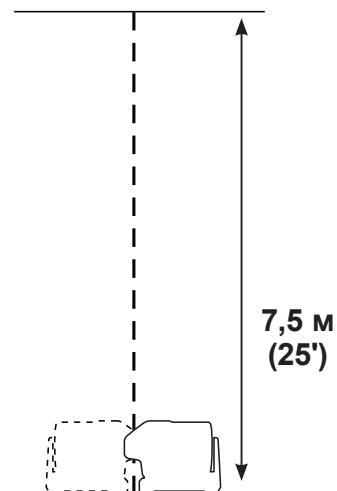


Pav. / Рисунок 6

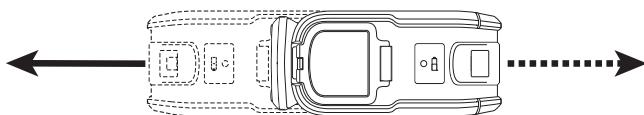


Pav. / Рисунок 7

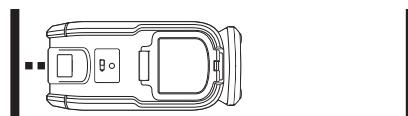


Pav. / Рисунок 8

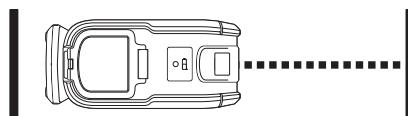

Pav. / Рисунок 9

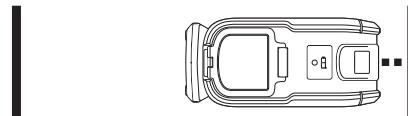

Pav. / Рисунок 10

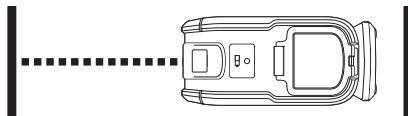

3 SPINDULIU SAVAIMINIO IŠSILYGINIMO LAZERINIS NIVELYRAS DW083

Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DeWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo DeWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.

Techniniai duomenys

	DW083	
Išampa	V	6
Tipas		1
Baterijos	4 x LR6 (AA)	
Lazerio galia	mW	< 4,0
Lazerio klasė		2
Bangų ilgis	nm	630 ~ 680
Saugos klasė		IP54
Savaiminio niveliavimo paklaida	°	+/- 4
Darbo aplinkos temperatūra	°C	-10~50
Jungiamosios dalies sriegis	6,35 mm (1/4 col.) x 20 TPI	
Svoris	kg	0,59

Apibrėžtys: Saugos nurodymai

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.



PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengę, **žūsite arba sunkiai susižalosite.**



ISPĖJIMAS: nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.



ATSARGIAI: Reiškia potencialią pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos neišvengti, **galėtų baigtis nesunkiu arba vidutiniu sužeidimu.**

PASTABA: nurodo praktiką, nesusijusią su susižeidimu, kuri gali padaryti žalos turtui.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

Lazerių saugos instrukcija



ISPĖJIMAS! Perskaitykite ir išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

ĮSSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEČIAI

- Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiu, ten, kur yra degiuji skysčiai, duju arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Naudokite lazerį tik su jam skirtais maitinimo elementais. Naudojant bet kokius kitus elementus, galima sukelti gaisrą.
- Išjungt lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuotiemis asmenims nepasiekiamaje vietoje. Nekvalifikuotų operatorių naudojami lazeriai kelia pavojų.
- Naudokite tik šiam modeliui gamintojo rekomenduojamus priedus. Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.
- Įrankio techninę priežiūrą PRIVALO atlikti tik kvalifikuoti meistrai. Nekvalifikuotų darbininkų atlikti remonto, techninės priežiūros ar reguliavimo darbai gali tapti sužeidimo priežastimi. Norėdami rasti artimiausią igaliotą „DeWALT“ techninio aptarnavimo atstovą, žr. šio vadovo gale esančią igaliotų „DeWALT“ techninio aptarnavimo atstovų sąrašą arba apsilankykite interneto svetainėje, adresu www.2helpU.com.
- Nenaudokite optinių įrankių, pavyzdžiu, teleskopu ar teodolito, norėdami pamatyti lazerio spindulį. Galima sunkiai susižeisti akis.
- Nestatykite lazerio tolijo padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Galima sunkiai susižeisti akis.
- Nestatykite lazerio šalia atspindinčio paviršiaus, kuris galėtų atspindėti lazerio spindulį ir nukreipti į link kieno nors akių. Galima sunkiai susižeisti akis.
- Jei nenaudojate lazerio, būtinai jį išjunkite. Palikus įjungtą lazerį, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.

- Nenaudokite lazerio, jei netoli ese yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudoti lazerio.** Galima sunkiai susižeisti akis.
- Nenuimkite ir nesugadinkite įspėjamų ženklų.** Jei nuimsite ženklus, vartotojas arba kiti asmenys gali būti neapsisaugoti nuo radiacijos.
- Naudokite plūktuvą ant lygaus paviršiaus.** Jei lazeris nuvirs, jis gali būti rimtai sugadintas arba jūs galite būti sunkiai sužeisti.
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų.** Susiriškite ilgus plaukus. Plaukus, aprangą ir pirmesnes laikykite atokiu nuo judančių dalių. Sukamasios dalys gali įtraukti platius drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus. Ventiliacijos angos dažnai užstoja judamąsią dalis – jų taip pat reikia vengti.



ISPĖJIMAS: Naudodami valdiklius (kalibravimo prietaisus) ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šiame vadove, galite patirti pavojingą radiacijos poveikį.



ISPĖJIMAS! NEARDYKITE ŠIO LAZERIO. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas. Išardžius lazerį, nebegalios jokia gaminio garantija. Jokiais būdais nekeiskite gaminio konstrukcijos. Keičiant gaminį, galima patirti pavojingą radiacijos poveikį.

Papildoma lazerių saugos instrukcija

- Šis lazeris priskiriamas 2 klasės prietaisams pagal EN 60825-1:2007. Nekeiskite lazerio diodo kito tipo diodu. Jei lazeris sugestų, jį turi taisyti tik įgaliotas remonto skyriaus darbuotojas.
- Nenaudokite lazerio jokiems kitiemis tikslams, išskyrus lazerio spinduliu projektuoti. Manoma, kad žiūrėti į 2 saugos klasės lazerio spindulį saugu tik 0,25 dalies sekundės. Akių vokų refleksai paprastai užtkrina tinkamą apsaugą. Esant didesniems nei 1 m atstumams, šis lazeris atitinka 1 klasės prietaisų savybes ir todėl laikomas visiškai saugiu.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai ir įdėmiae į lazerio spindulį
- Nežiūrėkite į lazerio spindulį pro optinius prietaisus.

- Nustatykite įrankį tokioje padėtyje, kad lazerio spindulys negalėtų būti nukreiptas į jokį žmogų jo galvos lygyje.
- Neleiskite vaikams liesti šio įrankio.
- Jeigu ant baterijų pastebėtumėte skysčio, atlikite šiuos veiksmus:
 - Kruopščiai nuvalykite ištekėjusį skystį skudurėliu. Venkite sąlyčio su oda ar akimis. Nenurykite.
 - Jeigu skysčio patektų ant odos arba į akis, plaukite švariu tekančiu vandeniu bent 10 minučių ir kreipkitės į gydytoją.



ISPĖJIMAS: Gaisro pavoju!
Nesujunkite baterijų kontaktų trumpuoju jungimu.


Kiti pavojai

Naudojant šį prietaisą, gali kilti šie pavojai:

- akii sužeidimai žiūrint į lazerio spindulį.

ANT ĮRANKIO ESANTYS ŽENKLAI

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:

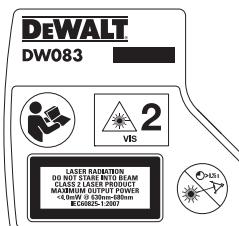

Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Įspėjimas dėl lazerio.



Nežiūrėkite įdėmiae į lazerio spindulį.



Tiškalams atsparus korpusas.

DATOS KODO VIETA

Datos kodas (j), kuriame nurodyti ir pagaminimo metai, yra pažymėtas ant korpuso.

Pavyzdys:

2013 XX XX
Pagaminimo metai

Svarbūs maitinimo elementų naudojimo saugos nurodymai



ISPĖJIMAS: Maitinimo elementas gali sprogti arba ištekti bei sužeisti arba sukelti gaisrą. Norėdami sumažinti šį pavojų:

- Atidžiai vadovaukitės visais ant elementų etikečių ir pakuocių nurodytais jspėjimais bei nurodymais.
- Visada tinkamai jidkite baterijas, atsižvelgdam i polius (+ ir -).
- Nesujunkite elementų gnybtų trumpuoju jungimu.
- Nekraukite maitinimo elementų.
- Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų maitinimo elementų. Pakeiskite juos visus naujais elementais vienu metu ir naudokite vienos rūšies ir tipo elementus.
- Išnaudotus elementus tuo pat išimkite ir išmeskite, vadovaudamiesi vietos įstatymais.
- Nemeskite elementų į ugnį.
- Laikykite elementus vaikams nepasiekiamose vietose.
- Jei prietaisas nebus naudojamas kelis mėnesius, išimkite iš jo maitinimo elementus.

Akumulatoriai

AKUMULATORIAUS TIPAS

Modelyje DW083 naudojamos keturios LR6 (AA talpos) baterijos.

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 3 spindulių savaiminio išsilyginimo lazerinis nivelyras
 - 4 LR6 (AA talpos) baterijos
 - 1 įrankių dėžė (tik K modeliai)
 - 1 naudojimo instrukcija
- Patirkinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie nebuvu apgadinti pristatymo metu.
 - Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir suprasti ši vadovą.

Aprašymas (1 pav.)



ISPĖJIMAS: Niekumet nekeiskite elektrinio įrankio arba kokios nors jo dalies. Galite padaryti žalos turtui arba susižeisti.

- a. ijjungimo/išjungimo svirtelė
- b. lazerio diafragmos viršutinis lazerio spindulys
- c. lazerio diafragmos apatinis lazerio spindulys
- d. lazerio diafragmos horizontalus lazerio spindulys
- e. išeikvotų baterijų kontrolinė lemputė
- f. integruotas magnetinis sukamasis laikiklis
- g. magnetai
- h. baterijų skyriaus dangtelis
- i. baterijos

NUMATYTOJI PASKIRTIS

3 spindulių savaiminio išsilyginimo lazerinis nivelyras DW083 skirtas profesionaliems niveliavimo darbams. Ši įrankj galima naudoti horizontaliam (gulsčiam) ir vertikaliam (stačiam) išsilyginimui.

NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygomis arba šalia degių skyssčių ar duju.

Šis lazeris yra profesionalus įrankis. **NELEISKITE** vaikams liesti šio įrankio. Jei ši įrankj naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.

SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS



ISPĖJIMAS: Nestatykite lazerio tololio padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesias į lazerio spindulį. Žiūrint tiesias į spindulį, gali būti sunkiai pažeistos akys.

Ispėjamojo ženkle klijavimas

Ant lipduko pateikti saugos jspėjimai privalo būti suformuluoti vartotojo kalba.

Todėl su įrankiu pateikiamas atskiras lipnių etikečių lapas.



ISPĖJIMAS: patirkinkite, ar jspėjimai dėl saugos yra suformuluoti jūsų kalba.

Jspėjimai turėtų apimti tokią informaciją:

LAZERIO RADIACIJA: NEŽIŪRÉKITE Į SPINDULĮ; 2 KLASÉS LAZERINIS GAMINYS.

- Jei jspėjimai būtų pateikti užsienio kalba, darykite taip:

- atklijuoti nuo lapo reikiama lipduką.
- atsargiai užklijuokite lipduką ant senojo.
- prispauskite, kad gerai priliptų.

Baterijų keitimasis (3 pav.)

Lazeryje naudojamos LR6 (AA talpos) baterijos.

- Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį (h).
- Pakeiskite baterijas (i). Baterijas būtinai sudėkite taip, kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį dangtelį.



ISPĖJIMAS: Keisdami baterijas, visada pakeiskite jas visas. Nemažyklės senų arba naudotų elementų su naujais. Naudokite šarminges baterijas.

NAUDOJIMAS

Naudojimo instrukcija



ISPĖJIMAS: Visuomet laikykites saugos nurodymų ir taisyklių.

- Visuomet pažymėkite lazerio centrinius taškus.
- Patirkinkite, ar tinkamai nustatėte jrankį.
- Pernelyg dideli temperatūros pokyčiai gali sukelti vidinių dalių judėjimą, o tai gali neigiamai paveikti jrankio rodmenų tikslumą. Naudodami jrankį tokiomis sąlygomis, reguliariai tikrinkite tikslumą.
- Nors jrankis automatiškai koreguoja nedideles nesutapimo klaidas, jį sutrenkus, pakartotinai jį pareguliuoikite arba tinkamai nustatykite iš naujo.
- Jeigu jrankis buvo numestas arba apverstas, atiduokite lazerio galvutę kvalifikuotam remonto atstovui, kad ją sukalibroutų.

Akumulatoriaus kontrolinė lemputė (2 pav.)

Modelyje DW083 yra įrengta išeikvotų baterijų kontrolinė lemputė (e) kai parodyta 2 pav. Raudona kontrolinė lemputė yra įrengta jrankio viršuje. Žybčiojanti kontrolinė lemputė reiškia, kad baterijos netrukus išsisikraus ir jas reikia pakeisti. Lazeris gali dar kuri laiką veikti, kol baterijos visiškai išsisikraus. Jdėjus naujas baterijas ir vėl įjungus lazerį, raudona kontrolinė lemputė užges. (Lazerio spindulys žybčioja ne dėl išskrovusių baterijų; žr. skyrių **Pokrypio ribų viršijimo indikatorius.**)

Lazerio įjungimas ir išjungimas (1 pav.)

Išjungę lazerį, padékite jrankį ant santykinai glotnauš, stabilaus bei lygaus paviršiaus.

Iunkite lazerį, pasukdami įjungimo/išjungimo svirtelę (a) taip, kad ji būtų nukreipta aukštyn. Tuomet jis suprojektuos tris spindulius; vieną aukštyn (b), vieną žemyn (c) ir vieną horizontaliai (d).

Norėdami lazerį išjungti, pasukite įjungimo/išjungimo svirtelę (a) žemyn į jos horizontalią padėtį. Spinduliai daugiau nebebus projektuojami.

Fiksavimo švytuoklė

Modelyje DW083 yra įrengtas fiksavimo švytuoklės mechanizmas. Šią funkciją galima įjungti tik tada, kai lazeris yra išjungtas. Pasukus įjungimo/išjungimo svirtelę į JUNGIMO padėtį, švytuoklė bus pakelta iš fiksavimo padėties ir savaime susiniveliuos.

Lazerio naudojimas

Spinduliai būna gulsti arba statūs, jeigu kalibravimas yra patikrintas (žr. skyrių **Lauko kalibravimo patikrinimas**) ir lazerio spindulys nežybčioja (žr. skyrių **Pokrypio ribų viršijimo indikatorius**).

Ši jrankį galima naudoti taškams perkelti naudojant trijų spindulų kombinaciją.

Integruotas magnetinis sukamasis laikiklis

Lazeris DW083 turi prie įrenginio pritvirtintą nenuimamą magnetinį sukamajį laikiklį (f). Šis laikiklis leidžia montuoti įrenginį ant bet kokio stataus paviršiaus, pagaminto iš plieno arba geležies, naudojant magnetus (g), įrengtus sukamojo laikiklio gale. Paprastai tinkamiausia tvirtinti prie plieno konstravimo vinių, plieninių durų rému ir konstrukcinių plieno sių. Pastatykite lazerį ant stabilaus paviršiaus. Jeigu lazeris nukristų, galite būti sunkiai sužeisti arba patiria didelės turinės žalos. Sukanasis laikiklis taip pat užtikrina maždaug 4,5 cm (1 3/4 col.) tarpatarp grindų, kuris praverčia montuojant plieno konstrukcijas.

Padėties žymės perkėlimas

Šis jrankis žymei perkelti naudoja tris lazerio taškus (2 stačius ir 1 gulsčią). Stačiam žymėjimui nustatykite žymę vienu spinduliu ir perkelkite žymę kitu spinduliu. Gulsčiam žymėjimui nustatykite žymę, o tada perkelkite ją, sukdami lazerį ant integruoto sukamojo laikiklio. Gulsčią žymę galima perkelti 180° kampu.

Naudokite vieną spindulį žymei nustatyti, o tada perkelkite žymę, naudodami priešingą lazerio spindulį.

Pokryprio ribų viršijimo indikatorius

Lazeris DW083 išsilygina savaime. Jeigu lazeris bus pakrypęs taip smarkiai, kad pats išsilyginti nebegalės ($> 4^\circ$ pokrypio), lazerio spindulys ims žybčioti (4 pav.). Žybčiojantis spindulys reiškia, kad pokryprio ribos yra viršytos ir lazeris **nėra gulsčias (arba stačias) ir jo negalima naudoti lygumo (arba statumo) nustatymui arba žymėjimui**.

Pabandykite pastatykite lazerį ant lygesnio paviršiaus.

Lazerio išlyginimas

Jeigu įrankis DW083 yra tinkamai sukalibruotas, lazeris pats niveliuoją. Jis yra sukalibruojamas gamykloje rasti stačia padėtį, jeigu tik jis yra pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios padėties nukrypusio 4° . Jokių rankinių nustatymų atlikti nereikia.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis „DeWALT“ lazerinis įrenginys skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Lazeris tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jis tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrininkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas. Žr. skyrių **Lauko kalibravimo tikrinimas**.

Kalibravimo tikrimo ir kitus techninės priežiūros darbus gali atlikti „DeWALT“ techninės priežiūros centrai.

Kai lazeris nenaudojamas, laikykite jį pateikoje įrankio dėžėje. Nelaikykite lazerio žemesnėje nei -20°C (-5°F) arba aukštesnėje nei 60°C (140°F) temperatūroje.

Nelaikykite lazerio įrankio dėžėje, jei jis yra drėgnas. Lazerį pirmiausiai reikia nusausinti sausu, švariu skudurėliu.

Lauko kalibravimo tikrinimas

Lauko kalibravimo patikrinimą reikia atlikti saugiai ir tiksliai, kad būtų atliktą tinkama diagnozė. Užregistruavus klaidą, atiduokite įrankį kvalifikuotam meistrui, kad jis jį sukalibruotų.



ISPĖJIMAS: lazerio galvutę visuomet turi kalibruoti tik kvalifikuotas meistras.

STAČIOS PADĖTIES NUSTATYMO TIKSLUMO TIKRINIMAS

Status lazerio kalibravimo tikrinimas būna tiksliausias esant pakankamam vertikaliam aukščiui, pageidautina 7,5 m (25 pėdų), kai vienas žmogus ant grindų nustato lazerį, o kitas prie lubų pažymi spindulio padėtį (5 pav.). Svarbu patikrinti kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams atlikti.

1. Pirmiausiai pažymėkite tašką ant grindų.
2. Padėkite lazerį taip, kad apatinis spindulys būtų sucentruotas ties ant grindų pažymėtu tašku.
3. Palaukite, kol lazeris nustatys stačią padėtį ir pažymėkite viršutinio spindulio sukurtą spindulio centrą.
4. Pasukite lazerį 180° kampu kaip parodyta (6 pav.), išsitikindami, kad apatinis spindulys vis dar būtų sucentruotas ties anksčiau ant grindų pažymėtu tašku.
5. Palaukite, kol lazeris nustatys stačią padėtį ir pažymėkite viršutinio spindulio sukurtą spindulio tašką.

Jeigu atstumas tarp dviejų žymių yra didesnis nei nurodyta toliau, lazerį reikia perkalibruoti.

Lubų aukštis	Atstumas tarp žymių
7,5 m (25 pėd.)	4,5 mm (0,18 col.)
15 m (50 pėd.)	9,0 mm (0,35 col.)

GULSTUMO TIKSLUMO TIKRINIMAS

Norint patikrinti lazerio gulstumo kalibravimą, reikia vienos bent 6 m (20 pėdų) ilgio sienos. Svarbu patikrinti kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams atlikti.

1. Padėkite įrenginį $5\text{--}8\text{ cm}$ (2–3 col.) atstumu nuo pirmos sienos, atkreipę jį į sieną (7 pav.).
2. Pažymėkite spindulio padėtį ant pirmos sienos.
3. Pasukite įrenginį 180° kampu ir pažymėkite spindulio padėtį ant antros sienos (8 pav.).
4. Padėkite įrenginį $5\text{--}8\text{ cm}$ (2–3 col.) atstumu nuo antros sienos, atkreipę jį į sieną (9 pav.).
5. Reguliuokite įrenginio aukštį, kol spindulys pataikys į 3 žingsnio metu pažymėtą žymę.
6. Pasukite įrenginį 180° kampu ir nukreipkite spindulį šalia 2 žingsnio metu ant pirmos sienos pažymėtos žymės (10 pav.).
7. Išmatuokite vertikalių atstumų tarp spindulio ir žymės.

8. Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas reikšmes, lazerj reikia atiduoti į įgaliotajį centrą, kad jis būtų perkalibrotas.

Atstumas tarp sienų	Atstumas tarp žymiu
7,5 m (25 pėd.)	3,0 mm (1/8 col.)
15 m (50 pėd.)	6,0 mm (1/4 col.)
23 m (75 pėd.)	9,0 mm (3/8 col.)

Trikčių šalinimas

LAZERIS NEJSJUNGIA

- Patirkinkite, ar baterijos sudėtos tinkamai, pagal (+), (-) žymes, pažymėtas ant baterijų skyriaus dangtelio.
- Įsitikinkite, ar baterijos yra tinkamos naudojimui. Jeigu kyla abejonių, pabandykite iðėti naujas baterijas.
- Įsitikinkite, ar baterijų kontaktai yra švarūs ir nesurūdiję. Lazerinis nivelyras būtinai turi būti sausas; tame reikia naudoti tik naujas, aukštos kokybės baterijas, kad sumažėtų baterijų ištekėjimo galimybė.
- Jeigu lazeris buvo laikomas labai karšto oro sąlygomis, palaukite, kol jis atvés.

LAZERIO SPINDULIUŽ ŽYBČIOJIMAS

Modelis DW083 skirtas savaiminiams niveliavimui esant maždaug iki 4° pokrypiui bet kuria kryptimi, kai jis pastatytas taip kaip parodyta 4 pav. Jeigu lazeris yra pakreiptas tiek, kad vidinis mechanizmas negali pats savaime nustatyti stačios padėties, lazeris žybčios, rodydamas, kad pokrypio ribos yra viršytoys. ŽYBČIOJANTYS SPINDULIAI REIŠKIA, KAD POKRYPIO RIBOS YRA VIRŠYTOΣ IR LAZERIS NERA GULSIAS ARBA STAČIAS IR JO NEGALIMA NAUDOTI LYGUMO ARBA STATUMO NUSTATYMUI ARBA ŽYMĖJIMUI. Pabandykite pastatykite lazerj ant lygesnio paviršiaus.

LAZERIO SPINDULIAI BE PALIOVOS JUDA

Modelis DW083 yra tikslusis įrenginys. Todėl, jeigu lazeris pastatytas ant nestabilaus (ir judančio) paviršiaus, įrankis nuolat bandys rasti stačią padėtį. Jeigu spindulys tebejudės, pabandykite padėti įrankį ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat įsitikinkite, ar paviršius yra santykinių lygus, kad lazeris būtų stabilus.



Valymas

- Prieš valydamis įrankį, ištraukite iš jo akumuliatorių.

- Ventiliacijos angos neturi būti uždengtos, korpusą reikia reguliarai nuvalyti minkštu skudurėliu.
- Prireikus, nuvalykite objektyvą minkštu, alkoholiu sudrėkintu skudurėliu arba medvilniniu ausų krapštuku. Nenaudokite jokių kitų valymo priemonių.

Pasirenkami priedai

Lazerio apačioje įrengtas 1/4 col. x 20 vidinis sriegis. Šis sriegis pritaikytas esamiams arba būsimiems „DeWALT“ priedams. Naudokite tik su šiuo gaminiu naudoti pritaikytus „DeWALT“ priedus. Vadovaukitės su priedu pateiktais nurodymais.



ISPĖJIMAS: Kadangi kiti nei „DeWALT“, priedai nebuvu išbandyti su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DeWALT“ priedus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus susisiekite su savo tiekėju.

Aplinkos apsauga



Atskiras atlieku surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.



Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį DeWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdibti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą iš naujų žaliavų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminijų surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atlieku surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.

„DeWALT“ surenka senus naudotus „DeWALT“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „DeWALT“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto

tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DeWALT“
įrangos remonto dirbtuvų bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.



Akumuliatoriai

Išmesdami maitinimo elementus, pagalvokite apie
poveikį aplinkai. Dėl saugaus maitinimo elementų
išmetimo tausojant aplinką, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją.

3-Х ЛУЧЕВОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ DW083

Поздравляем Вас!

Вы выбрали прибор фирмы DeWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DeWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.

Технические характеристики

DW083

Напряжение питания	В	6
Тип		1
Типоразмер батареек питания	4 x LR6 (AA)	
Мощность лазерного излучателя	мВт	< 4,0
Класс лазера		2
Длина волны	Нм	630 ~ 680
Класс защиты		IP54
Угол самовыравнивания	°	+/- 4
Рабочая температура	°C	10 - 50
Резьба		6,35 мм (1/4") x 20 TPI
Вес	кг	0,59

Определения: Предупреждения безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.



ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы,

которая, однако, может привести к повреждению оборудования.



Риск поражения электрическим током!



Огнеопасность!

Меры безопасности при работе с лазерными приборами



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не используйте лазерный прибор, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроприбор создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Используйте лазерный прибор только с предназначенными для него батарейками питания. Использование батареек иного типа может привести к возникновению пожара.
- Храните не используемый лазерный прибор в месте, недоступном для детей и посторонних лиц. Лазерные приборы представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- Используйте только те дополнительные приспособления, которые рекомендованы производителем для Вашей модели лазера. Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.
- Ремонт прибора ДОЛЖЕН производиться только квалифицированным ремонтным персоналом. Ремонт или техническое

обслуживание, произведенное неквалифицированным персоналом, может привести к получению травмы. Местоположение ближайшего авторизованного сервисного центра DeWALT см. в списке авторизованных сервисных центров DeWALT в конце данного руководства по эксплуатации или на сайте www.2helpU.com.

- **Ни в коем случае не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы, такие как телескоп или теодолит.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Никогда не устанавливайте лазерный прибор в положении, при котором возможно умышленное или случайное попадание лазерного луча в глаза.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Всегда выключайте лазерный прибор, когда он не используется.** Включенный прибор увеличивает риск попадания лазерного луча в глаза.
- **Никогда не используйте лазерный прибор в присутствии детей и не позволяйте детям пользоваться прибором.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Никогда не снимайте и не стирайте с прибора предупреждающие этикетки.** При отсутствии предупреждающих этикеток пользователь или случайное лицо могут непредумышленно подвергнуться облучению.
- **Устанавливайте лазерный прибор на устойчивой ровной поверхности.** Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению пользователем тяжелой травмы.
- **Одевайтесь соответствующим образом.** Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Убирайте длинные волосы. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей прибора.

Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части прибора. Движущиеся части часто скрываются за вентиляционными прорезями; избегайте контакта с ними.

 **ВНИМАНИЕ:** Использование иных средств управления или регулирующих устройств или нарушение инструкций, обозначенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к опасному радиационному облучению.

 **ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР!** Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Разборка лазерного прибора делает гарантию на продукт недействительной. Ни в коем случае не видоизменяйте прибор. Модификация данного прибора может стать причиной опасного лазерного облучения.

Дополнительные правила безопасности при работе с лазерными приборами

- **Данный лазерный прибор относится к классу 2, в соответствии со стандартом EN 60825-1:2007.** Не заменяйте лазерный диод ни на какой другой тип. В случае повреждения лазерный прибор должен ремонтироваться только в авторизованном сервисном центре.
- **Используйте лазерный прибор только для проецирования лазерных линий.** Прямое попадание луча лазера 2-го класса в глаз считается безопасным в течение не более 0,25 секунды. В этом случае **ответная реакция глазного века обеспечивает достаточную защиту глаза.** На расстоянии более 1 метра данный лазерный прибор можно рассматривать как полностью безопасный лазер 1-го класса.
- **Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на лазерный луч.**
- **Не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы.**
- **Устанавливайте лазерный прибор в таком положении, чтобы лазерный луч**

не проходил на уровне глаз окружающих Вас людей.

- Не разрешайте детям прикасаться к лазерному прибору.
- Если Вы заметили вытекшую жидкость, поступите следующим образом:
 - Аккуратно удалите салфеткой жидкость. Избегайте контакта с кожей или с глазами. Не глотайте жидкость.
 - В случае попадания жидкости на кожу или в глаза, промойте их чистой проточной водой в течение не менее 10 минут и обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ: Опасность возникновения пожара! Избегайте короткого замыкания контактов извлечённых батареек питания.


Остаточные риски

Следующие риски являются характерными при использовании лазерных приборов:

- Травмы в результате поражения лазерным лучом.

МАРКИРОВКА ПРИБОРА

На приборе имеются следующие знаки:

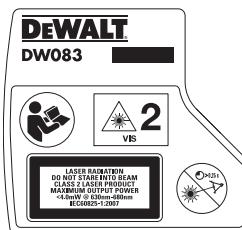

Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.



Внимание! Лазер!



Не смотрите на лазерный луч.



Брызгостойкий корпус

МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ

Код даты (j), который также включает в себя год изготовления, отштампован на поверхности корпуса прибора.

Пример:

2013 XX XX

Год изготовления

Важные правила безопасности при использовании батареек питания



ВНИМАНИЕ: Батарейки могут взорваться или протечь, и могут стать причиной травмы или возникновения пожара. Для снижения риска:

- Страно следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке.
- Всегда вставляйте батарейки питания с соблюдением полярности (+ и -).
- Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать батарейки питания.
- Не смешивайте старые и новые батарейки питания. Заменяйте одновременно все батарейки питания новыми батарейками такой же марки и типоразмера.
- Отработанные батарейки немедленно вынимайте из устройства и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте батарейки питания в огонь.
- Держите батарейки питания в не доступном для детей месте.
- Извлекайте батарейки питания из прибора, если Вы не будете им пользоваться в течение нескольких месяцев.

Батарейки питания

ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ

DW083 работает от четырёх батареек питания LR6 (AA).

Комплект поставки

В упаковку входят:

- 1 3-х лучевой самовыравнивающийся лазерный указатель
- 4 Батарейки питания LR6 (AA)
- 1 Чемодан (только К-модели)
- 1 Руководство по эксплуатации
- Проверьте прибор, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настояще руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

Описание (Рис. 1)



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроприбор или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению прибора.

- a. Пусковой выключатель
- b. Апертура излучающей части лазера - лазерный луч направлен вверх
- c. Апертура излучающей части лазера - лазерный луч направлен вниз
- d. Апертура излучающей части лазера – горизонтальный лазерный луч
- e. Индикатор разрядки батареек питания
- f. Встроенный магнитный поворотный кронштейн
- g. Магниты
- h. Крышка отсека для батареек питания
- i. Батарейки питания

НАЗНАЧЕНИЕ

Ваш 3-х лучевой самовыравнивающийся лазерный указатель DW083 предназначен для профессиональных работ по выравниванию. Прибор можно использовать как для горизонтального (уровневого), так и для вертикального (отвесного) нивелирования.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Данный лазерный прибор является профессиональным инструментом. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи должны использовать

данний прибор под руководством опытного инструктора.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте лазерный прибор в положении, при котором возможно умышленное или случайное попадание лазерного луча в глаза.

Попадание лазерного луча в глаза привести к серьезному поражению глаз.

Наклейка этикетки с предупреждением

Меры безопасности на этикетке, наклеенной на лазерный прибор, должны быть сформулированы на языке пользователя.

В комплект поставки прибора входит отдельный лист с самоклеящимися этикетками с надписями на разных языках.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что требования безопасности на этикетке сформулированы на Вашем языке.

Предупреждения должны быть следующими:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2

- Если предупреждения сформулированы на иностранном языке, поступите следующим образом:
 - Снимите с листа нужную этикетку.
 - Аккуратно приложите этикетку к поверхности существующей этикетки.
 - Прижмите этикетку, приклеивая ее на место.

Замена батареек питания (Рис. 3)

Данный прибор работает от батареек питания типа LR6 (AA).

- Откройте крышку отсека для батареек питания (h).
- Замените батарейки питания (i). Проследите, чтобы новые батарейки питания были вставлены в положении, как показано на рисунке.
- Закройте крышку отсека для батареек питания.



ВНИМАНИЕ: При обновлении батареек питания, каждый раз заменяйте весь комплект. Не смешивайте старые и новые батарейки питания. Рекомендуется использовать щелочные батарейки питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по использованию



ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.

- Каждый раз отмечайте центр лазерной точки.
- Следите, чтобы прибор был надежно зафиксирован.
- Большие перепады температуры окружающей среды могут вызвать перемещение внутренних деталей, что может привести к снижению точности прибора. При работе прибора в таких условиях регулярно проверяйте точность его настройки.
- Несмотря на автоматическую коррекцию прибором небольших неточностей выравнивания, для приведения прибора в исходное состояние после удара может потребоваться его повторное регулирование.
- Если Вы уронили или опрокинули прибор, проведите калибровку головки лазера в авторизованном сервисном центре.

Индикатор разрядки батареек питания (Рис. 2)

Лазерный прибор DW083 оборудован индикатором разрядки батареек питания (е), изображённым на Рисунке 2. Красный индикатор расположен в верхней части прибора. Мигание индикатора указывает на необходимость замены батареек питания. Лазерный прибор может продолжить работать ещё какое-то время при почти разряженных батарейках питания. После установки новых батареек питания лазерный прибор снова включится, а красный индикатор погаснет. (Мерцание лазерного луча не зависит от степени разрядки батареек питания; см. раздел **Индикатор выхода за пределы амплитуды наклона**.)

Включение и выключение лазерного прибора (Рис. 1)

Установите выключенный лазерный прибор на ровную и устойчивую горизонтальную поверхность.

Чтобы включить лазерный прибор, поверните пусковой выключатель (а) так, чтобы он указывал вверх. Прибор будет излучать 3 луча: направленный вверх (б), направленный вниз (с) и горизонтальный (д).

Чтобы выключить лазерный прибор, поверните пусковой выключатель (а) вниз в его изначальное горизонтальное положение. Прибор больше не будет излучать лучи.

Блокировка маятникового механизма

Лазерный прибор DW083 имеет функцию блокировки маятникового механизма. Данная функция задействуется только при выключенном приборе. При включении лазерного прибора с помощью пускового выключателя маятниковый механизм разблокируется и самовыравнивается.

Использование лазерного прибора

Лазерные лучи будут уровневыми или отвесными только после проведения калибровки (см. раздел **Проверка локальной калибровки**). Лазерный луч не должен мерцать (см. раздел **Выход за пределы амплитуды наклона**).

Прибор может использоваться для проецирования лазерных точек с использованием любой комбинации трёх лучей.

Встроенный магнитный поворотный кронштейн

Лазерный прибор DW083 оборудован встроенным магнитным поворотным кронштейном (f). Данный кронштейн позволяет закреплять прибор на любых вертикальных поверхностях из стали или чугуна при помощи магнитов (g), расположенных на задней стороне поворотного кронштейна. Типичными примерами подходящих поверхностей являются стальные рамы, дверные стальные рамы и строительные стальные балки. Установите лазерный прибор на устойчивой ровной поверхности. Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению пользователем тяжёлой травмы.

Поворотный кронштейн также обеспечивает зазор между полом приблизительно 4,5 см, что помогает в установке нижней колеи стальной рамы.

Перенос отметки

Для переноса отметки прибор проецирует 3 лазерных луча (2 отвесных и 1 уровневый). При отвесном использовании, одним лучом определите отметку и перенесите её с помощью другого. При уровневом использовании, одним лучом определите отметку, затем перенесите её, поворачивая лазерный прибор на встроенным поворотном кронштейне. Горизонтальная отметка может переноситься в радиусе 180°.

Используйте один луч для определения отметки, и переносите её с помощью противоположного лазерного луча.

Индикатор выхода за пределы амплитуды наклона

Лазерный прибор DW083 спроектирован с функцией самовыравнивания. При слишком большом наклоне лазерного прибора, когда самовыравнивание невозможно (наклон > 4°), начнет мерцать лазерный луч (Рис. 4). Мерцание лазерного луча указывает на превышение амплитуды наклона, **следовательно, луч не является показателем уровня (или отвесности) и не должен использоваться для определения или отметки уровня (или отвеса)**. Переустановите лазерный прибор на более ровной поверхности.

Выравнивание лазерного прибора

При условии правильной калибровки, данный лазерный прибор выравнивается самостоятельно. Он калибруется на заводе-изготовителе в режиме поиска отвеса, при условии нахождения на плоской поверхности с уровнем в пределах 4°. Ручную настройку не выполнять.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш лазерный прибор DeWALT рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность лазерного прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Для обеспечения максимальной точности в работе регулярно проверяйте лазерный прибор на правильность калибровки. См. раздел **Проверка локальной калибровки**.

Проверку калибровки и прочие виды технического обслуживания можно произвести в авторизованном сервисном центре DeWALT.

Храните не используемый лазерный прибор в чемодане, входящем в комплект поставки. Не храните лазерный прибор при температуре ниже -20 °C или выше 60 °C.

Не убирайте в чемодан влажный лазерный прибор. Сначала полностью высушите лазерный прибор при помощи мягкой сухой ткани.

Проверка локальной калибровки

Калибровка на месте должна проводиться точно и аккуратно, с целью создания условий для достоверной диагностики. При обнаружении неполадок, откалибруйте прибор в авторизованном сервисном центре.



ВНИМАНИЕ: Головка лазера всегда должна калиброваться квалифицированным сервисным персоналом.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ - ОТВЕС

Наиболее точную калибровку отвесности можно произвести при наличии значительного количества вертикальной высоты, в идеале 7,5 м., при этом, один человек должен стоять на полу для позиционирования лазерного прибора, а второй человек должен находиться максимально близко к потолку, чтобы отметить на нем точку, спроектированную лазерным лучом (Рис. 5). Очень важно произвести проверку калибровки на расстоянии не короче расстояния, для которого предполагается использование прибора.

1. Сделайте отметку на полу.
2. Поместите лазерный прибор таким образом, чтобы направленный вниз луч точно совпадал с отметкой на полу.
3. Подождите, пока лазерный прибор не спроектирует вертикальную линию, и отметьте центр лазерной точки, спроектированной лучом, направленным вверх.
4. Разверните лазерный прибор на 180°, как показано на Рис. 6, чтобы убедиться, что направленный вниз луч по-прежнему совпадает с отметкой на полу.

5. Подождите, пока лазерный прибор не спроектирует вертикальную линию, и отметьте центр лазерной точки, спроектированной лучом, направленным вверх.

Если расстояние между двумя отметками превышает приведённые ниже значения, лазерный прибор нуждается в калибровке.

Высота потолка	Расстояние между отметками
7,5 м	4,5 мм
15 м	9,0 мм

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – УРОВЕНЬ ПЛОСКОСТЕЙ

Для проверки уровневой калибровки лазерного прибора потребуется 2 параллельные стены, расположенные на расстоянии минимум 6 м друг от друга. Очень важно произвести проверку калибровки на расстоянии не короче расстояния, для которого предполагается использование прибора.

1. Поместите лазерный прибор на расстоянии 5-8 см от первой стены, направив его в сторону стены (Рис. 7).
2. Отметьте на первой стене позицию лазерного луча.
3. Разверните прибор на 180° и отметьте позицию лазерного луча на второй стене (Рис. 8).
4. Поместите лазерный прибор на расстоянии 5-8 см от второй стены, направив его в сторону стены (Рис. 9).
5. Отрегулируйте высоту прибора, пока луч не совпадёт с отметкой из пункта 3.
6. Разверните прибор на 180° и направьте лазерный луч на отметку на первой стене из пункта 2 (Рис. 10).
7. Измерьте вертикальное расстояние между лучом и отметкой.
8. Если расстояние превышает приведённые ниже значения, лазерный прибор должен быть откалиброван в авторизованном сервисном центре.

Расстояние между стенами	Расстояние между отметками
7,5 м	3,0 мм
15 м	6,0 мм
23 м	9,0 мм

Возможные неисправности и способы их устранения

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- Убедитесь, что батарейки питания вставлены в прибор в соответствии с отметками (+), (-) на крышке отсека.
- Убедитесь, что батарейки питания находятся в рабочем состоянии. Если сомневаетесь, попробуйте установить новые батарейки питания.
- Убедитесь, что контакты батареек питания чистые и без признаков ржавчины или коррозии. Следите, чтобы лазерный уровень оставался сухим, и всегда используйте только высококачественные батарейки питания, чтобы свести к минимуму риск их протечки.
- Если лазерный прибор хранился при очень высокой температуре, дождитесь его полного остывания.

ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ МЕРЦАЕТ

Лазерный прибор DW083 был сконструирован для самовыравнивания до 4° во всех направлениях, при его расположении, как показано на Рисунке 4. Если лазерный прибор наклонён слишком сильно и внутренний механизм не может произвести самостоятельное выравнивание, лазерный луч начнёт мерцать, указывая на превышение амплитуды наклона.

МЕРЦАЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСНОСТИ И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Переустановите лазерный прибор на более ровной поверхности.

ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ ДВИГАТЬСЯ

Лазерный прибор DW083 является инструментом высокой точности. Поэтому, будучи расположенным на неустойчивой (и подвижной) поверхности, прибор будет продолжать поиск отвесности. Если лазерный луч не прекращает своего движения, попробуйте установить лазерный прибор на более устойчивой поверхности. Кроме этого, проверьте, что поверхность является абсолютно плоской и лазерный прибор находится в устойчивом положении.



Чистка

- Перед чисткой прибора извлеките из него батареики питания.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия прибора оставались чистыми, и регулярно протирайте его корпус мягкой тканью.
- При необходимости, протирайте линзы мягкой тканью или смоченной в спирте ватной палочкой. Не используйте никакие другие чистящие средства.

с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма DeWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DeWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.



Батарейки питания

Утилизируйте отработанные батарейки питания безопасным для окружающей среды способом. Узнайте в ближайшем учреждении органов власти о безопасном для окружающей среды способе переработки и утилизации батареек питания.

Дополнительные принадлежности

В нижней части лазерного прибора имеется внутренняя резьба 1/4» x 20. Данная резьба подходит для использования существующих или спроектированных в будущем дополнительных принадлежностей DeWALT. Используйте только дополнительные принадлежности DeWALT, специально предназначенные для использования с данным продуктом. Следуйте инструкциям, приложенным к дополнительной принадлежности.



ВНИМАНИЕ: Покольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DeWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только рекомендованные DeWALT дополнительные принадлежности.

По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DeWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе

DEWALT®**Гарантия**

DeWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DeWALT из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DeWALT отремонтирует или заменит изделие со минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии

• Использования недостающего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DeWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантней необходимо предоставить изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемка) диллеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DeWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантия

DeWALT уžtilkina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie privačių vartotojo teisų ir jų nekeičia. Garantija galioti visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisvosios prikybos zonoje.

Jei DeWALT gaminys sulža del nekokybiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei išs neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DeWALT sutaislys arba pakels gaminių.

Garantija netinkoma, jei gedimasis atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo;
- netinkamo ranko eksploatavimo ar techninės priežiūros;
- jei ranklis buvo perkrautas;
- jei gaminys sugeido dėl nepriprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- netinkamo matinimo.

Garantija netinkoma, jei gedimai remontavo arba išmontavo DeWALT neigoliotas technikas.

Garantijai pasinaudot gaminii, užpildyta garantinė kortelė ir prikimo įrodymą (čeki) reišia pristatyti pardavėjui arba tiesiogiai galiojantis remonto dirbtuvės ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie antimauzus DeWALT remonto dirbtuvės rasite linklapelyje www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Įrankio modelis/katalogo numeris

Серийный номер / Код даты

Seriujos numeris/datos kodas

Потребитель

Vartotojas

Дилер

Pardavėjas

Дата

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

www.2helpu.com

Informacijā apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tīmekļlapā:

www.2helpu.com

